

PHOTOS DES FISSURES ET DES DEGRADATIONS DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS
Février 2023


Partie basse : 94 , chemin de la Rossignole



N°1 : fissures de retrait autour d'une reparation d'une bouche à clé entre les lots n°25 et n°26 - Ouverture de 1 à 3 mm




N°2 : fissures de retrait autour d'une reparation d'une bouche à clé au droit du lot n°27 - Ouverture de 1 à 2 mm

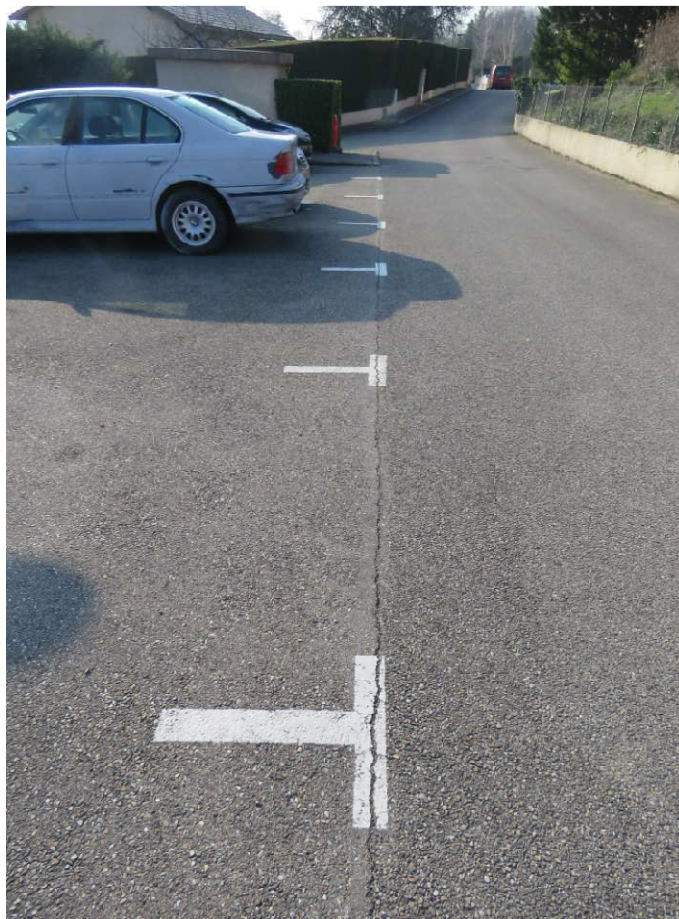

N°3 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux le long du parking près du transformateur- Ouverture de 1 à 2 mm



N°4 : fissure de la chaussée de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit du transformateur sur la moitié de la largeur de la chaussée- Ouverture de 0 à 2 mm.

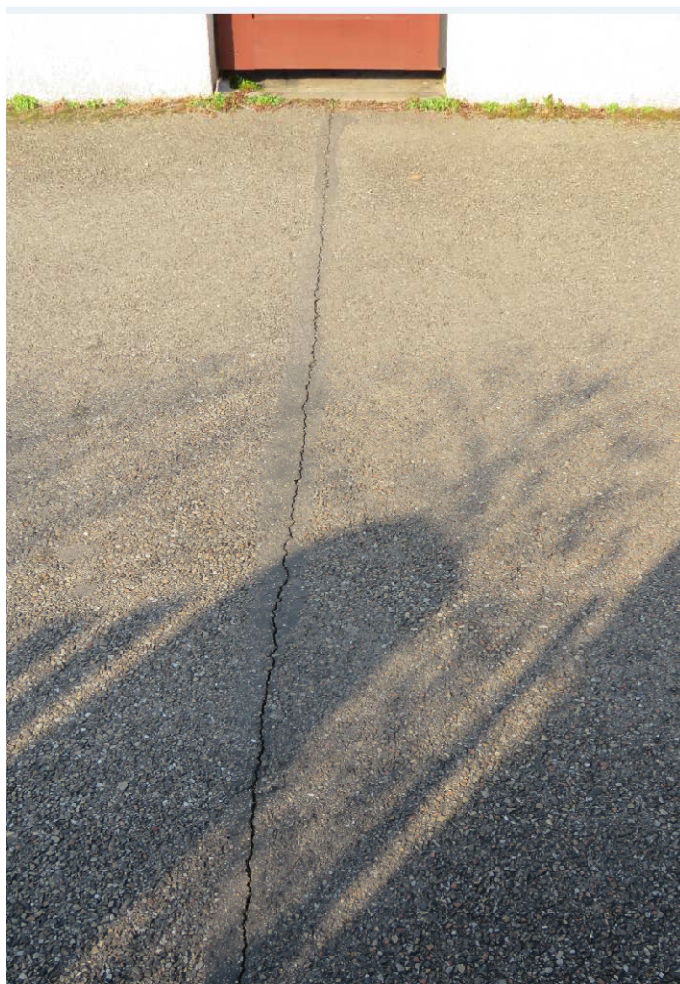

N°5 : fissure sur la chaussée de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux entre les lots n°36 et n°34 sur toute de la largeur de la chaussée- Ouverture de 3 a 4 mm.




N°6 : fissure de retrait sur le trottoir le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°38- Ouverture de 0,5 a 2 mm.



**N°7 : fissure de retrait du trottoir le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°47
entrée du lotissement sur le trottoir - Ouverture de 5 mm avec développement de végétation.**



**N°8 : fissure de retrait du trottoir le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°47
et de l'entrée de le voirie des lots n°39 à n° 47 - Ouverture de 5 mm**

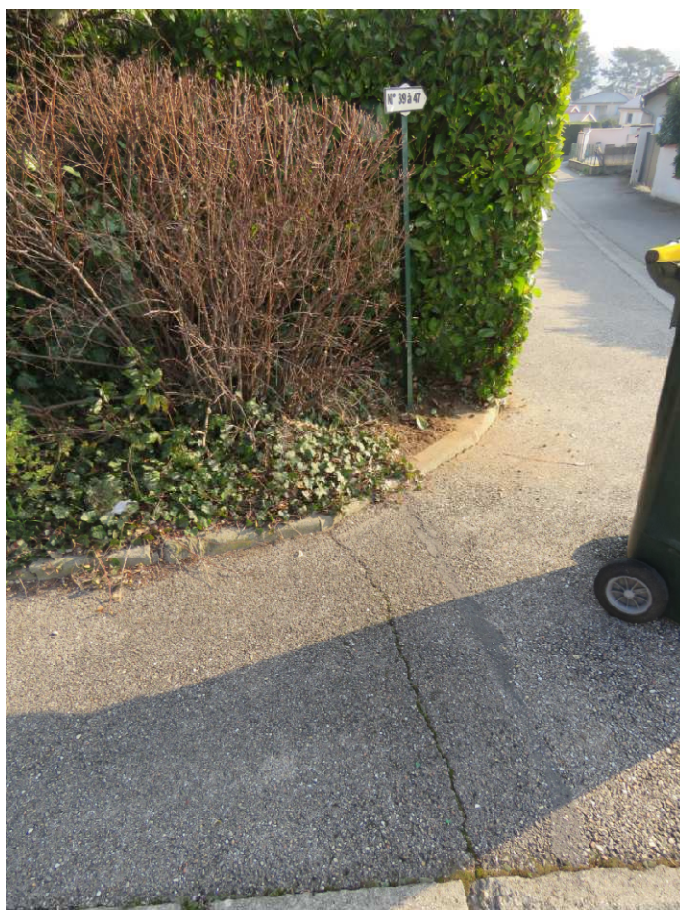

N°9 : fissure de retrait du trottoir le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°39 et de l'entrée de le voirie des lots n°39 à n°47 - Ouverture de 1à 2 mm



N°10 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°40 (voirie des lots n°39 à n°47) - Ouverture de 1à 2 mm



N°11 : fissures de retrait autour d'une des deux réparations de bouche à clé au droit du lot n°42 (voirie des lots n°39 à n°47) - Ouverture de 0,5 à 1 mm avec développement de végétation. Fermetures des réparations mal réalisées: mauvais compactage et enrobé à froid.



N°12 : dégradations (fissurations et éclatements) du béton de jonction entre les caniveaux au droit d'un regard au niveau des lots n°41 et n°45 (voirie des lots n°39 à n°47)



N°13 : dégradations (fissurations et éclatements) du béton de jonction entre les caniveaux au droit d'un regard à grille au niveau des lots n°40 et n°46 (voirie des lots n°39 à n°47)



N°14 : fissure sur trottoir de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit de lot n°34 (voirie des lots n°28 à n°34) - Ouverture de 0,5 à 1 mm.



N°15 : Taches d'huile et dégradations du béton bitumineux sur chaussée et trottoir au droit de lot n°33 (voirie des lots n°28 à n°34) -



N°16 : fissure sur trottoir du béton bitumineux au droit de lot n°32 (voirie des lots n°28 à n°34) - Ouverture de 1 à 2 mm.



N°17 : fissure sur chaussée de retrait le long d'une reprise de réalisation d du béton bitumineux au droit des lots n°29 et n°30 (voirie de raccordement entre les lots n°29, 30, 23 et 24) - Ouverture de 2 a 4 mm.



N°18 : fissure sur trottoir de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit du lot n°23 à l'angle de l'intersction de la voirie des lots n°14 à n°25 et de la voirie de raccordement entre les lots n°29, 30, 23 et 24 - Ouverture de 3 à 4 mm avec développement de la végétation.



N°19 : fissure sur trottoir de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux au droit du lot n°17 (voirie des lots n°14 à n°25) - Ouverture de 5 à 6 mm.



N°20 : dégradations (fissurations et éclatements) du béton de jonction entre les caniveaux au droit d'un regard à grille au niveau du lot n°22 (voirie des lots n°14 a n°25)



N°21 et n°22 : fissurations sur chaussé de retrait le long des reprises de réalisation du béton bitumineux concernant la création du raccordement ENEDIS de la propriété RONZON au droit du lot n°15 et de l'accès à la propriété RONZON (voirie des lots n°14 à n°25) - ouverture de 0,5 à 1 mm.



N°23 : fissure sur trottoir de retrait du béton bitumineux au droit des lots n°15 et n°16 (voirie des lots n°14 à n°25) - Ouverture de 2 à 4 mm avec début de développement de la végétation.



N°24 : fissures de retrait autour d'une réparation d'une bouche à clé et développement de fissures entre la réparation et la bordure de trottoir entre les lots n°25 et n°14 - Ouverture de 2 à 4 mm




**N°25 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux le long du parking
au droit du lot n°10 - Ouverture de 1 à 2 mm**



**N°26 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux sur le trottoir
au droit du lot n°5 - Ouverture de 2 à 4 mm avec début de végétalisation**



**N°27 et n°28 : dégradations (fissurations et éclatements) du mortier de scellement des bouches
au niveau des lots n°1 et n°5**

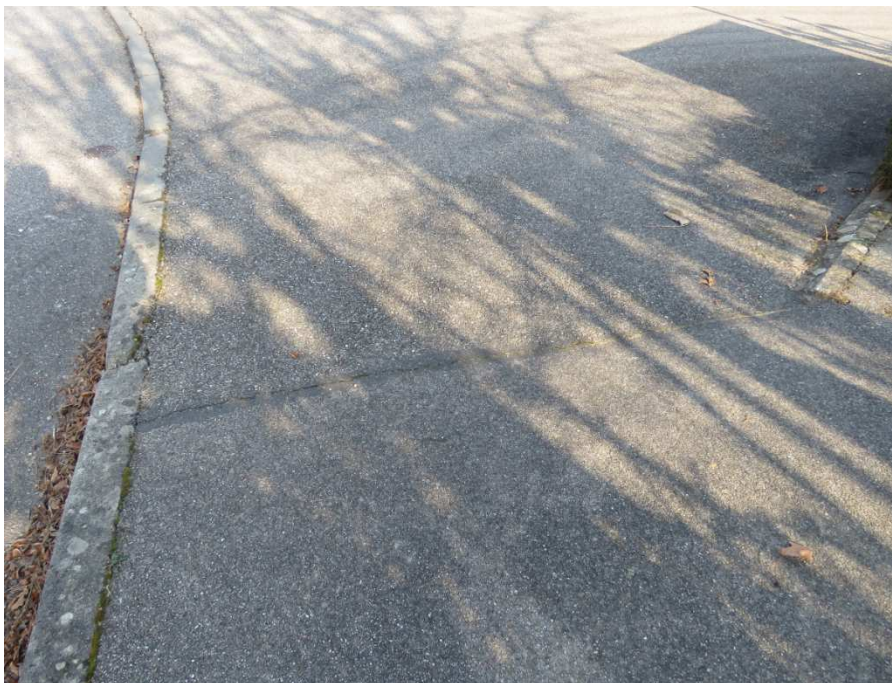

**N°29 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux sur le trottoir du chemin des Ferratières au droit du lot n°5 à l'entrée du lotissement - Ouverture de 2 à 4 mm
Ne concerne pas le lotissement à priori.**



**N°30 : fissure de retrait le long d'une reprise de réalisation du béton bitumineux sur le trottoir du chemin des Ferratières au droit du lot n°5 à l'entrée du lotissement accompagnée d'une fissure de tassement - Ouverture de 0,5 à 1 mm
Ne concerne pas le lotissement à priori.**